

IMÓVEL: 00.58.125

ESTABELECIMENTO: EE DR ÁLVARO DE SOUZA LIMA

MUNICÍPIO: SÃO PAULO

DIRETORIA DE ENSINO: CENTRO SUL


NÚMERO RV:142326

Em atendimento à solicitação, vistoriamos a unidade escolar acima, onde constatamos a necessidade de execução dos seguintes serviços:

- Reforma da cobertura do bloco da sala de leitura e de informática com substituição total de telhas onduladas por telhas de aço galvanizado, incluindo substituição de peças danificadas de rufo e madeiramento, e impermeabilização da viga calha para sanar as infiltrações existentes;
- Reparos na cobertura do bloco da ampliação de salas de aula de dois pavimentos com substituição de telhas de barro danificadas, e limpeza de calhas metálicas, para sanar os pontos de infiltrações existentes;
- Reposição das peças danificadas de telha tipo canaletão de 90 do pátio coberto, quebradas devido a circulação de pessoas estranhas;
- Revisão dos sanitários de alunos com reposição de portas de box faltantes, vasos sanitários e reparos em válvulas de descarga;
- Instalação de BR-05 trocador acessível no sanitário acessível;
- Reforma do forro em PVC nas salas de aula que encontram-se danificadas pelo vandalismo na unidade escolar;
- Reforma do forro da cozinha e despensa, com substituição por forro de gesso acartonado;
- Reforma do piso do passeio público com a rua Memorial Aires, com demolição e reconstrução em piso de concreto;
- Adequação da drenagem de águas pluviais da mini quadra de esportes com execução de novas canaletas CA-22 com tampa;
- Instalação de GR-01 nos caixilhos das salas de aula do bloco 01 e 02 para minimizar os atos de vandalismo na unidade escolar;
- Reposição de trecho de corrimão na escada de acesso à quadra de esportes coberta;

- Revisão da rede elétrica interna com balanceamento de quadros de distribuição, substituição de lâmpadas e reatores danificados e reposição de iluminação de emergência faltante;
- Substituição de alambrado sobre divisa danificado pela ação do tempo e pela queda de árvore localizada no vizinho;
- Substituição dos portões danificados na entrada do estacionamento e entrada de alunos;
- Substituição da bomba de recalque danificada, do reservatório elevado;
- Pintura das áreas afetadas pelas intervenções;
- Instalação de canteiro de obras, fornecimento de andaimes e tapumes para execução dos serviços;
- Retirada de entulho através de entulho.

Cronograma Físico/Financeiro

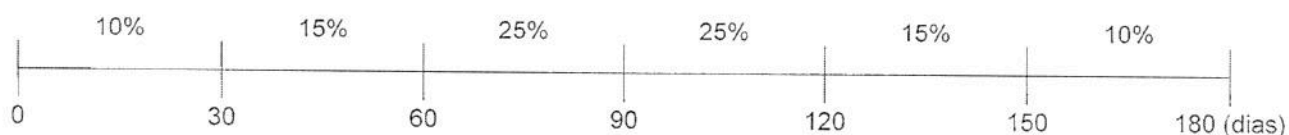

O prazo de execução conforme orçamento anexo é de 180 dias.

GUILHERME DE ALMEIDA MIGUEL
Eng. Civil CREA 100.000.000-0
Geribello-Falcão Bauer-Herjacktech

Consórcio Geribello-Falcão Bauer-Herjacktech

Arg. Maria Regina Fierro Oliveira
Coordenador de Obras Municipais
CAU A10653-4